

## Návod na instalaci okenních fólií

### Instalace okenní fólie na okna budov, kanceláří a bytů.

Potřebný materiál a pomůcky pro instalaci:

- **řezač s teflonovým ostřím** (SVR-2, Red Dot řezač...  
<http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/noze-brity-a-rezne-pasky/> )
- **škrabka na očištění skel** (Triumph, Blade Aid...  
<http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/skrabky/> )
- **vytlačovací stěrka** (Blue Max + držák – protisluneční fólie; Vytlačovací stěrka 15cm – bezpečnostní fólie... <http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/sterky/pg/1/> )
- **teflonová stěrka** (bílá... <http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/sterky/pg/1/> )
- **měkký hadřík nebo ubrousek** (papírové ubrousky...  
<http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/ostatni/> )
- **aplikační kapalina Onka** <http://eshop.ceiba.cz/okenni-folie-a-autofolie/naradi-a-pomucky-k-instalaci/kapaliny/>
- **čistící voda se šamponem**

### **Příprava instalace:**

- pro instalaci s okenní fólií je třeba bezprašné prostředí
- při formátování okenní fólie použij řezač s nerezovým ostřím a teflonovým povrchem
- před aplikací fólie důkladně očistit škrabkou či žiletkou a odmastit aplikovaný povrch skla ze strany aplikace
- povrch skla nastříkej aplikační kapalinou a přilož fólii ochrannou vrstvou lepidla (průhledný film) ke sklu, větší o 1-2cm než je rozměr skleněné plochy
- mírně fólii od středu do stran přitlač stěrkou do tvaru T, aby držela na skle
- fólii ořízni na přesný rozměr skla

### **Instalace:**

- před aplikací fólie důkladně očisti sklo od případného prachu gumovou stěrkou
- uchopte fólii, sejmi ochranný průhledný film (možno použít ke snadnějšímu oddělení dvě lepenky proti sobě) a nastříkejte aplikační kapalinou lepidlo na povrch fólie.
- přiložte fólii na sklo
- opět fólii mírně přitlačte stěrkou, aby nejezdila a nastříkejte povrch fólie tak, aby bylo snazší stěrkou vytlačovat a stěrka dobře klouzala po povrchu
- dokonale vytlačte aplikační kapalinu od středu ke krajům za pomoci stěrky BlueMax s držákem, aby pod fólií žádná nezůstala
- po dokončení vytlačování (min. 2-3x) postupně dohlade všechny hrany teflonovou stěrkou s použitím ubrousku, který dokonale vysaje přebytečnou kapalinu z rohů a hran a zabráníme zpětnému vztlínání vody pod fólii.

### Poznámka:

Povrch fólie musí být při vytlačování neustále mokrá, jinak bychom mohli fólii poškrábat, popř. shrnout. Vytlačujeme tak dlouho, dokud vidíme, že se před stěrkou objevuje voda. Na vytlačování *okenních fólií* používáme stěrku Blue Max, na vytlačování *bezpečnostních fólií* stěrku bezpečnostní.

Po nalepení se může pod fólií vytvořit mlhovina, která do 30dnů zmizí odpařením zbytku nevytlačitelného množství vody.

Pro dodržení životnosti let+, je u exteriérových fólií doporučeno hrany fólie přetřít po zaschnutí bezbarvým lakem, popřípadě zatmelit hrany silikonem Soudal Silirub2 transparentní (<http://www.soudal.cz/produkt/silirub-2>). Tím se vytvoří preventivní ochrana proti vztlínání vody pod fólii a dojde k uzavření hran.

Folie se instaluje pouze na hladké, ničím nezdrsněné sklo.

Instalace fólie musí být prováděna vždy v rozmezí teplot 10 – 26 °C a nesmí být prováděna na zmrzlý nebo rozpálený povrch či na přímém slunci.

### **Údržba nainstalované fólie**

- Nainstalované skleněné plochy nemyjte ani ničím nenamáčíte po dobu 3-4 týdnů od instalace z důvodu řádného vyschnutí aplikační kapaliny aby voda nevzlínala pod fólii a lepidlo stačilo vytvrdnout. Po tuto dobu lze povrch fólie čistit suchým (max. lehce vlhkým) ubrouskem
- Mytí skel s nalepenou fólií je stejné jako u skel bez fólie. Skla myjeme standardními prostředky pro čištění skel a poté leštíme přípravky určené na leštění skel. Můžeme na mytí použít houbičku bez zdrsněného povrchu.
- Ničím fólii neškrábeme (škrabky, žiletky apod.).
- Fólii lze mechanicky poškodit (poškrábat ostrým předmětem) nebo špatným očištěním nesprávným čističem.
- **Při čištění se vyvarujte kapalin obsahujících Amoniak (Čpavek)!!!**

### Mezi tyto rady na závěr patří i odstranění fólií:

Pro odstranění okenní fólie je nutné nejdříve strhnout polyesterový film. Po sejmutí zůstane vrstva lepidla, která se očistí pomocí žiletky a kapaliny Right Off (je součástí našeho sortimentu). Po úplném očištění lepidla kapalinou Right Off, je třeba skla řádně umýt jarovou vodou.